

A Perfect Finish

3M™ Perfect-It™ Paint Finishing System

QUY TRÌNH ĐÁNH BÓNG

BƯỚC 1: CHÀ NHĂM

Sản Phẩm:

- Giấy nhám P1500: 3M Trizact Hookit Clearcoat Sanding Discs P1500 (PN 02088)
- Máy mài quỹ đạo kép: 3M Random Orbital Sander (PN 20326)
- Đế đệm: 3M Hook it Soft Interface Pad (PN 05777)

Mục Đích:

Xóa toàn bộ các lỗi sau khi sơn:

- ❖ Da cam, bụi sơn, tàn sơn.



BƯỚC 2: LÀM TINH VẾT XƯỚC

Sản phẩm:

- Giấy nhám P3000: 3M Trizact Foam Disc P3000 (PN 02085)
- Máy mài quỹ đạo kép: 3M Random Orbital Sander (PN 20326)
- Đế đệm: 3M Hook it Soft Interface Pad (PN 05777)

Mục đích:

- ❖ Làm tinh vết xước của nhám P1500.
- ❖ Xóa các lỗi nhỏ còn sót.
- ❖ Giảm thời gian đánh Paste phá.



BƯỚC 3: ĐÁNH PASTE PHÁ

Sản phẩm:

- Paste phá: 3M Perfect-It Rubbing Compound (PN 06085)
- Bánh lông cừu: 3M Superbuff III Buffing Pad (PN 05703)
- Đế đệm: 3M Perfect-It Backup Pad (PN 05718)

Mục đích:

- ❖ Loại bỏ các vết xước do nhám P3000, P1500 tạo ra.
- ❖ Tái tạo lại độ bóng ban đầu của xe.
(Tốc độ đề nghị: 1200÷2000 vòng/phút)



BƯỚC 4: ĐÁNH PASTE BÓNG

Sản phẩm:

- Paste bóng: 3M Perfect-It Machine Polish (PN 06064)
- Bánh xốp: 3M Perfect-It Foam Polishing Pad (PN 05725)
- Đế đệm: 3M Perfect-It Backup Pad (PN 05718)

Mục đích:

- ❖ Xóa các vết xoáy lông cừu do bánh lông cừu tạo ra.
- ❖ Tạo độ bóng hoàn hảo.
(Tốc độ đề nghị: 1200÷2000 vòng/phút)



BƯỚC 5: XÓA VẾT XOÁY LÔNG CỪU

(chỉ áp dụng trên xe có màu sơn sáng)

Sản phẩm:

- 3M Perfect-It Ultrafine Machine Polish (PN 06068)
- 3M Ultrafine Foam Polishing Pad (PN 05733)
- Đế đệm: 3M Perfect-It Backup Pad (PN 05718)

Mục đích:

- ❖ Loại bỏ hoàn toàn vết xoáy lông cừu trên sơn màu sáng.



3M

3M